

# BAKGOTEN

Polyester bakgoten, verbindings-, hoek- en eindstukken



**STAP  
VOOR STAP  
MONTEREN**



opvangen



transporteren



filteren



infiltreren



hergebruiken

# MONTEREN, HOE DOE JE DAT?

In 7 stappen eenvoudig installeren

## 1 Gootbeugels monteren

- Monteer de eerste en de laatste gootbeugel
- Span de richtdraad
- Plaats de gootbeugels, maximale hart op hart afstand 600 mm
- Bevestig de beugels waterpas in lijn stevig aan de dakconstructie
- Let op voldoende draagkracht aan de uiteinden van de bakgoot

## 2 Goot monteren

- Monteer de lengtes goot in de aangebrachte gootbeugels en houd daarbij rekening met een onderlinge afstand tussen de goten van 22 - 24 mm.



## 3 Verbindingsstukken monteren

- Koppel de goot door middel van de verbindingsstukken
- Let hierbij op de aanslag (zie afbeelding 1)
- Plaats de klemstukken van de verbindingsstukken volgens voorbeeld, bovenzijde dicht (zie afbeelding 2)
- Monteer de klemstukken met een passende schroevendraaier
- Draai de schroeven handvast aan



## 4 Goot fixeren

- Het is noodzakelijk om elk gootdeel te fixeren door het aanbrengen van een fixeerbeugel op de middelste beugel van elke gootdeel
- Draai de schroeven van de fixeerbeugel **geheel** door de achterwand van de goot (zie afbeelding)
- Buig de lip aan de voorzijde van de beugel met de hand om de gootrand (zie afbeelding)




## 5 Eindstukken monteren

- Gebruik voor het monteren van de eindstukken MS Polymer kit (zie afbeelding)



## 6 Uitloop monteren

- Zaag een gat met een gatzag van Ø 80 of Ø 100 mm, afhankelijk van diameter HWA
- Draai de wartel van de uitloop handvast, stevig aan
- Beëindig de lengte van de HWA buis 20 mm onder de wartel

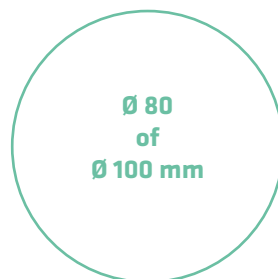

## 7<sup>a</sup> Polyester hoekstukken monteren M120 - M170

- De hoekstukken moeten ten opzichte van alle bouwconstructies aan alle zijden vrij liggen, minimaal 3 mm
- De hoekstukken plaatsen met behulp van (extra) verbindingstukken
- De hoekstukken monteren op dezelfde wijze als de verbindingstukken



## 7<sup>b</sup> Polyester hoekstukken monteren M205


- De hoekstukken moeten ten opzichte van alle bouwconstructies aan alle zijden vrij liggen, minimaal 3 mm
- De hoekstukken van M205 zijn uitgevoerd met verbindingstukken
- De hoekstukken monteren op dezelfde wijze als de verbindingstukken



**LET OP:** DE POLYESTER BAKGOOT MAG NIET IN EEN GETIMMERDE GOOTCONSTRUCTIE WORDEN AANGEBRACHT.

# COMPLEET GOOTSYSTEEM

- A** Verbindingsstuk
- B** Gootlengte
- C** Binnenhoekstuk
- D** Buitenhoekstuk
- E** Eindstuk
- F** 43° gootbeugel
- G** Horizontale gootbeugel
- H** Verticale gootbeugel
- I** Renovatiebeugel
- J** Fixeerbeugel
- K** Uitloop met wartel

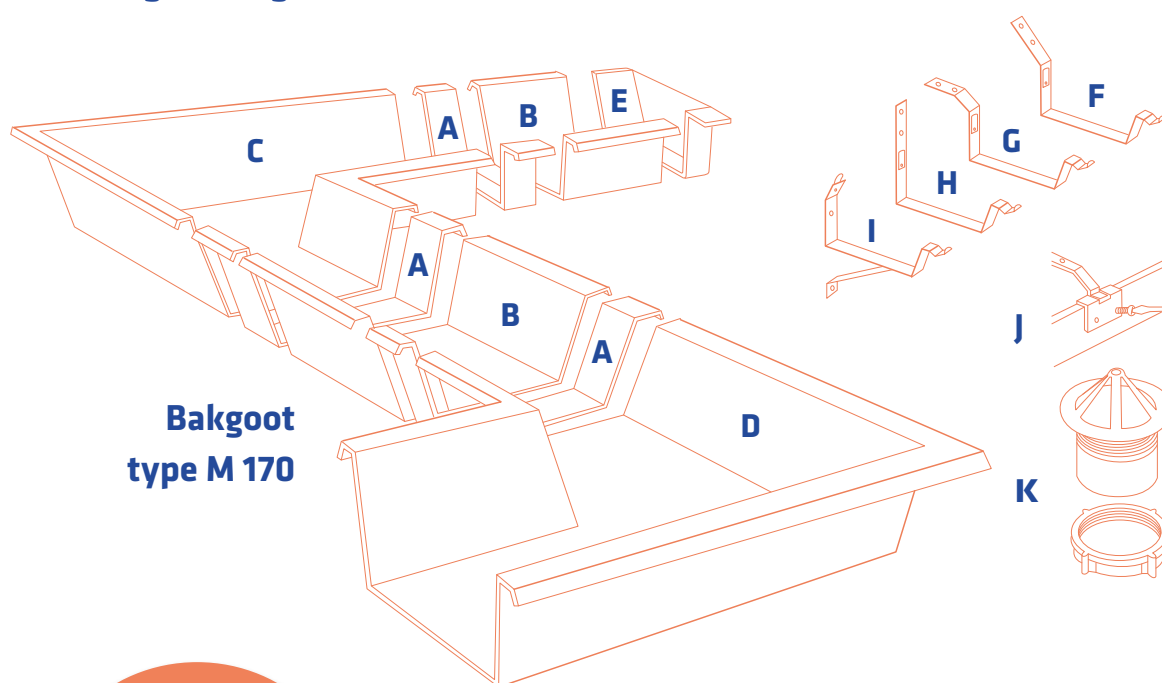

**OPGEWASSEN  
TEGEN  
REGENWATER**

MEER INFORMATIE:

**RAWINSO.NL**

# RAWINSO BIEDT OPLOSSINGEN

Regenwater afkoppelen, opvangen, infiltreren en hergebruiken kan met de oplossingen van Rawinso. Handig in droge en natte tijden. Met ons veelzijdig samengestelde assortiment stel je een eigen systeem samen. Ga naar [rawinso.nl](http://rawinso.nl) voor de mogelijkheden of kom langs bij één van onze verkooppunten.



OPGEWASSEN  
TEGEN  
REGENWATER

MEER INFORMATIE:

**RAWINSO.NL**